



- papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie, z funkcją wentylowania podłoża
- **Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS**
- warstwa gruntująca: **Siplast Primer® Szybki Grunt SBS**
- stare, istniejące, silnie zawiłgocone i zniszczone warstwy asfaltowych
- pokryć papowych klejone lepikami asfaltowymi
- warstwa spadkowa z gładzi cementowej uszczelnienie
- konstrukcja żelbetowa kołek rozporowy
- stropodachu wentylowanego listwa dociskowa
- obróbka dekaraska z papy
- **Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan® SBS**
- obróbka dekaraska z papy podkładowej **Glasbit G200 S40**
- warstwa gruntująca: **Siplast Primer® Szybki Grunt SBS**
- klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

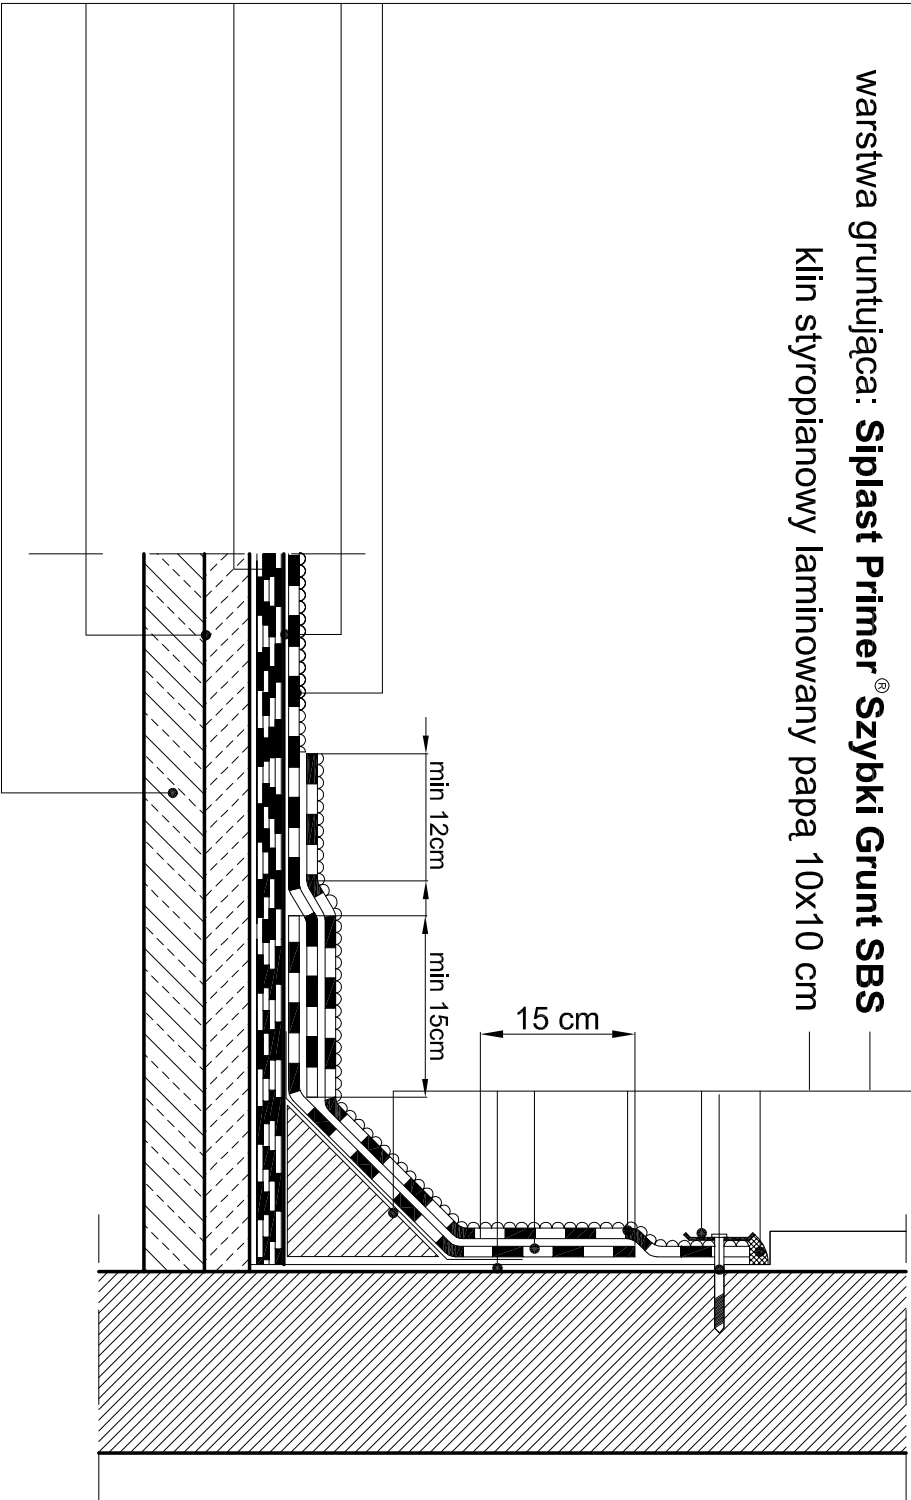

SZCZEGÓŁ "C" - POŁĄCZENIE POKRYCIA Z KOMINEM -:-

Remont pokrycia dachowego budynku SUW Górne Gruczno			
opracował	mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	
opracował	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PVOK/03	

SZCZEGÓŁ "C" - POŁĄCZENIE POKRYCIA Z KOMINEM			
 Buro Usług Projektowych	inwestor	ZWIK Sp. z o.o.	Proj. bud
	adres	ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie	06.2013
	obiekt	Budynek SUW Górne Gruczno	-:-
	adres	dz. nr 65/1 Górne Gruczno gm. Świecie	Rys. 5

NR 52506 KADRYNIA
14.10.2012 20:32:03

AutokAD 2002, nr wersji: 700-50748473